м. Кам'янець - Подільський

Б 3.3 - 1 / С І – 03
ТОВ «Модуль — Україна»

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ТОВ «Модуль-Україна»
Драч О.М.

Відомість дефектів
на ремонт пошкодженої частини даху головного корпусу (ЦГП)

Найменування обладнання: Будівля головного корпусу. Інв. №1-000127

№ з/п	Перелік ремонтних робіт	ОВ	Кіль-кість	Примітки	Запчастини та матеріали які необхідні для проведення ремонту			Примітки
					Найменування матеріалів	ОВ	Кіль-кість	
1	Демонтаж покриття (руберойду) даху	$м^2$	324	Відмітка верху даху. 16.185м				
2	Демонтаж утеплювача (базальтова вата) даху	$м^2$	324					
3	Демонтаж профільного листа	$м^2$	324					
4	Демонтаж пошкодженого елемента (прогону) м/конструкції даху	m	0,17					
5	Рихтування двох елементів (прогону) м/конструкції даху	m	0,66					
6	Монтаж прогону	m	0,33		Прогін ПР 720	m	0,33	Матеріал замовника
7	Монтаж профільного листа	$м^2$	380		Металопрофіль для перекритів Н75 - Цинк 1,0мм	$м^2$	380	
8	Монтаж утеплювача (базальтова вата) даху	$м^2$	380		Базальтова вата BauGut Universell THERMOWOOL LIGHT EXTRA 30 100 мм	$м^2$	380	
10	Монтаж покриття руберойду у 2 шара	$м^2$	380		1 шар: Євро руберойд Ореол-1 Бітумакс ХПП-2,0 15 кв. м	$м^2$	380	
					2 шар: Євро руберойд SWEETONDALE HYDROBASE STANDARD ЕКП 4,0 10 кв. м	$м^2$	380	
					Праймер BauGut 16 кг	л	300	

11	*Заміна скла на полікарбонат на 16 аераційних ліхтарів*	*м²*	*99*		*Гофрований монолітний полікарбонат Expert 0,8х3000х1050 мм прозорий*	*м²*	*99*	
					Саморіз покрівельний по металу 4,8х35 мм 250 шт білий RAL 9003 1320480358;RAL 9003kb Expert Fix	*уп*	*4*	


Додаток: фото пошкодженого даху

Склав: Головний механік - - Малуєв А.В.

Погоджено: Заст. Директора з інжинірингу - - Лисенко В.А.

098 567 49 08

Додаток

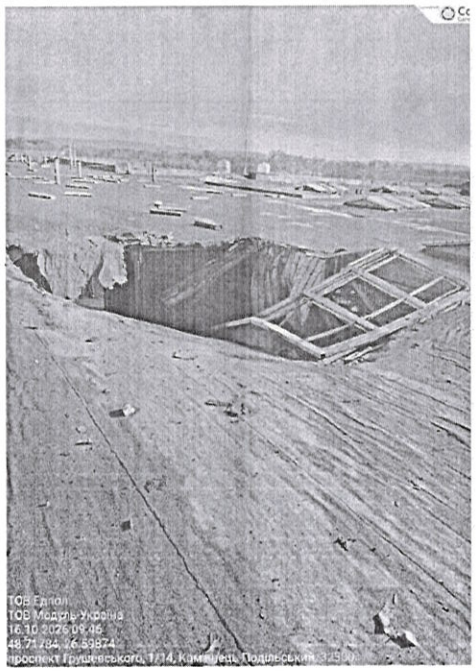

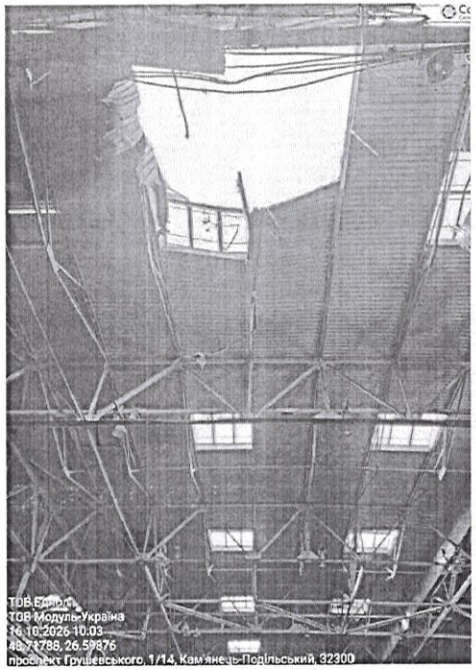


Фото 1 – 2 – Пошкодженний дах, від. 16.185м





Фото 3 – 4 – Типові руйнування аераційних ліхтарів (16од), від. 16.185м